



Important Safety Notice

Date: January 30th 2014

Subject: CONSUMER SAFETY RECALL NOTICE

Product: BRITAX B-AGILE and BOB MOTION Stroller

Model Numbers: U341782, U341783, U341764, U341763, U361818, U361819, U391820, U391821, and U391822

Manufacturing Date Range: March 1, 2011 to June 10, 2013.

Dear BRITAX Consumer:

Britax Child Safety, Inc., in cooperation with the U.S. Consumer Product Safety Commission and Health Canada, is conducting a voluntary recall of select BRITAX B-AGILE and BOB MOTION strollers. BRITAX has determined that B-AGILE and BOB MOTION strollers manufactured between March 1, 2011 and June 10, 2013 containing the model numbers on the chart below, pose a partial fingertip amputation hazard from the folding hinge mechanism as the consumer folds the stroller.

	B-AGILE Single Strollers B-AGILE BLACK B-AGILE RED B-AGILE KIWI B-AGILE SANDSTONE	Model #: U341782 U341783 U341764 U341763
	B-AGILE Double Strollers B-AGILE DOUBLE RED B-AGILE DOUBLE BLACK	Model #: U361818 U361819
	BOB MOTION Single Strollers BOB MOTION BLACK BOB MOTION NAVY BOB MOTION ORANGE	Model #: U391820 U391821 U391822

NOTE: If your B-AGILE or BOB MOTION stroller has a different model number than the model numbers listed above it is NOT included in this recall.

Description of the Hazard

There have been eight (8) reports received by BRITAX of consumers injuring a finger as they fold the B-AGILE stroller. Incidents include one partial fingertip amputation, one broken finger and severe finger lacerations. (Although there have been no reports of similar injury with a BOB MOTION or B-AGILE Double stroller, the stroller frame design is identical to the B-AGILE stroller) The folding hinge located on the right side of the B-AGILE stroller frame may create a hazard if, after depressing the fold release

button, the consumer then continues to press the button while simultaneously pulling on the fold release strap with the other hand. (Note: the fold release button engages with one quick press and the B-AGILE folding process should involve one and not both hands.) In that circumstance, the consumer's finger may become exposed to a gap on the stroller frame above or below the folding hinge cover that opens as the stroller folds. All injury reports involve the fifth digit or smallest finger which has become lodged in the gap as the stroller folds resulting in laceration and/or bruising. As this release button is not accessible to child occupants, no child occupants of the strollers should be at risk to incur injury in this manner and none have been reported.


What You Should Do

All registered owners of the affected Strollers are being sent a free remedy kit that includes four (4) hinge covers that are designed to cover the stroller frame gap that occurs above and below the folding hinge as the stroller folds, and an instruction sheet for installing the covers. You should confirm that your stroller is affected by visiting www.britaxstrollerrecall.com or verifying the model number and date of manufacture as follows:

B-AGILE:



BOB MOTION:

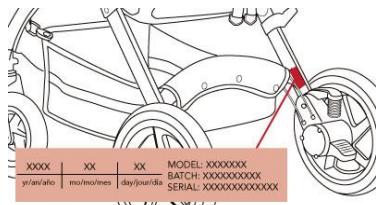

BRITAX strongly recommends that the hinge covers contained in the kit be applied in order to eliminate all pinch risk.

While we do **not** recommend that you use the stroller until the hinge covers are applied, the stroller can continue to be safely used if you remove your hand from the frame release button and stroller frame as you pull up on the stroller release strap. For any questions, contact our Customer Service Department at 1-866-204-1665 or email strollerrecall@britax.com.

To view a video on how to safely fold the stroller visit <http://www.britaxusa.com/strollers/b-agile/videos> and click on the "One-Hand Quick Fold" video.

If you have not yet registered your product or need to verify existing registration, please visit www.britaxstrollerrecall.com, contact the BRITAX customer service toll free at 1-866-204-1665 or email strollerrecall@britax.com. Free remedy kits are automatically sent out upon registration.

Detailed instructions for this safety update will be available online at www.britaxstrollerrecall.com

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Rd.
Fort Mill, SC 29708
USA

Tel: 704-409-1700
Fax: 704-409-1710

A Britax Childcare Group Ltd. company

Aviso importante sobre seguridad

Fecha: 30 de enero de 2014

Asunto: **AVISO DE RETIRADA POR SEGURIDAD AL CLIENTE**

Producto: Cochecito BRITAX B-AGILE y BOB MOTION

Números de modelo: U341782, U341783, U341764, U341763, U361818, U361819, U391820, U391821 y U391822

Rango de fechas de fabricación: 1 de marzo de 2011 a 10 de junio de 2013.

Estimado cliente de BRITAX:

Britax Child Safety, Inc., en colaboración con la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos y Health Canada, está realizando una retirada voluntaria de determinados cochecitos BRITAX B-AGILE y BOB MOTION. BRITAX ha determinado que los cochecitos B-AGILE y BOB MOTION fabricados entre el 1 de marzo de 2011 y el 10 de junio de 2013, correspondientes a los números de modelo que se indican en el siguiente cuadro, representan un riesgo de amputación parcial de la punta del dedo relacionado con el mecanismo de bisagra plegable cuando el usuario pliega el cochecito.

	Cochecitos B-AGILE individuales B-AGILE BLACK B-AGILE RED B-AGILE KIWI B-AGILE SANDSTONE	N.º de modelo: U341782 U341783 U341764 U341763
	Cochecitos B-AGILE dobles B-AGILE DOUBLE RED B-AGILE DOUBLE BLACK	N.º de modelo: U361818 U361819
	Cochecitos BOB MOTION individuales BOB MOTION BLACK BOB MOTION NAVY BOB MOTION ORANGE	N.º de modelo: U391820 U391821 U391822

NOTA: Si su cochecito B-AGILE o BOB MOTION tiene un número de modelo diferente a los indicados anteriormente, NO está incluido en esta retirada.

Descripción del riesgo

BRITAX ha recibido ocho (8) denuncias de usuarios que se laceraron un dedo cuando plegaban el cochecito B-AGILE. Los incidentes incluyen una amputación parcial de la punta del dedo, un dedo roto y laceraciones graves de dedo. (si bien no se han recibido denuncias de lesiones similares con un cochecito BOB MOTION o B-AGILE doble, el diseño de la estructura del cochecito es idéntico al del cochecito B-AGILE). La bisagra plegable ubicada a la derecha de la estructura del cochecito B-AGILE puede representar un riesgo si, después de presionar el botón de desbloqueo de pliegue, el usuario continúa presionando el botón mientras que tira simultáneamente de la correa de desbloqueo de pliegue

con la otra mano. (Nota: el botón de desbloqueo de pliegue se activa con una sola presión rápida y el proceso de pliegue del cochecito B-AGILE debe realizarse con una sola mano, no con ambas). En esa circunstancia, el dedo del usuario puede quedar expuesto a un hueco en la estructura del cochecito arriba o debajo de la cubierta de bisagra plegable que se abre al plegarse el cochecito. En todas las denuncias de lesiones se indica que el quinto dedo o dedo meñique quedó atrapado en el hueco cuando se plegaba el cochecito, ocasionando laceraciones o moratones. Como este botón de desbloqueo no es accesible para los niños que ocupan el cochecito, ningún niño que ocupe el cochecito corre el riesgo de sufrir lesiones de esta manera, y no se ha recibido ninguna denuncia de este tipo.


Qué debe hacer

A todos los propietarios registrados de los cochecitos afectados se les envía un kit de reparación gratuito que incluye cuatro (4) cubiertas de bisagra diseñadas para cubrir el hueco en la estructura del cochecito que se forma encima y debajo de la bisagra plegable cuando se pliega el cochecito y una hoja de instrucciones para la instalación de las cubiertas. Debe comprobar si su cochecito está afectado en www.britaxstrollerrecall.com o verificando el número de modelo y la fecha de fabricación de la siguiente manera:

B-AGILE:



BOB MOTION:

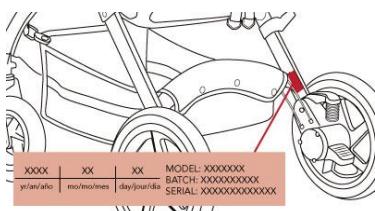

1. Busque la etiqueta DOM: en el cochecito B-AGILE o BOB MOTION, la etiqueta se encuentra en el interior de la estructura del cochecito cerca de la rueda trasera derecha.
2. Busque los números de modelo U341782, U341783, U341764, U341763, U361818, U361819, U391820, U391821 y U391822 fabricados entre el 1 de marzo de 2011 y el 10 de junio de 2013 para determinar si su cochecito está afectado.
3. Si su cochecito está afectado, lea detenidamente y aplique las instrucciones detalladas incluidas en el kit de reparación.

BRITAX recomienda firmemente que se coloquen las cubiertas de bisagra incluidas en el kit para eliminar el riesgo de pellizcos.

Si bien **no** recomendamos que utilice el cochecito hasta que las cubiertas de bisagra estén colocadas, puede seguir utilizándolo de manera segura si retira la mano del botón de desbloqueo de la estructura y de la estructura del cochecito siempre que tire de la correa de desbloqueo del cochecito. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al cliente llamando al 1-866-204-1665 o envíe un correo electrónico a strollerrecall@britax.com.

Para ver un video en el que se explica cómo plegar el cochecito de manera segura, visite <http://www.britaxusa.com/strollers/b-agile/videos> y haga clic en el vídeo “Pliegue rápido con una sola mano”.

Si aún no ha registrado su producto o necesita verificar el registro existente, visite www.britaxstrollerrecall.com, llame a la línea gratuita de atención al cliente de BRITAX al 1-866-204-1665 o envíe un correo electrónico a strollerrecall@britax.com. Los kits de reparación gratuitos se envían automáticamente tras el registro.

Las instrucciones detalladas sobre esta actualización de seguridad estarán disponibles en línea en www.britaxstrollerrecall.com.

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Rd.
Fort Mill, SC 29708
EE.UU.

Tel: 704-409-1700
Fax: 704-409-1710

Una compañía de Britax Childcare Group Ltd.